

Serial Release Notes

SW Version Name:	Aastra CSTA to Tapi-Link for Aastra 800 v.3.0.0.43
Further software enclosed in this Package	Serial Release
Release date:	4 June, 2010

1. Purpose

Release Notes für Aastra CSTA to Tapi-Link for Aastra 800 v.3.0.0.43. Das Dokument behält die Gültigkeit unabhängig vom Status des Treibers (z.B. Beta, Serie).

2. Release 3.0.0.43

IMP	All	ECS-153 Abgebrochene Treiberinstallation entfernen zwischenzeitlich in der Registry abgelegte Informationen
IMP	All	ECS-152 Wird eine Leitung ohne MEDIAMODE_INTERACTIVE_VOICE bzw. ohne gesetzten LINE_OWNER geöffnet startet das Monitoring 500msec nach dem Öffnen
IMP	All	ECS-150 Alle Dialogelemente in der Treiber UI deaktivieren wenn diese mit eingeschränkten Rechten geöffnet wird
IMP	All	ECS-144 Wird bei einem Held Event das Holding Device nicht mitgeliefert geht die Businesslogik davon aus das die Nebenstelle zu der der Event geschickt wird das Gespräch hält.
NEW	All	ECS-141 Verbindungsstatus zur Anlage wird in der Leitungsansicht und im Log des CTIServers protokolliert
FIX	All	ECS-140 Fix für das Beantworten eines ankommenden Anrufes während aktivem Gespräch
FIX	Hipath 8000	ECS-149 MonitorStop wird korrekt ausgewertet

3. History

3.1 Release 3.0.0.38

FIX	All	ECS-133 Kleines Memory Leak in allen Call Control Funktionen (ConnectionID)
FIX	All	ECS-135 Reguläre Ausdrücke für kommende Rufe werden nicht angewendet
IMP	Aastra	ECS-134 Buffer Größe für empfangene TCP Daten vergrößert wegen GetSwitchingFunctionDevices
IMP	Alcatel OXE	ECS-136 Workaround für Vermitteln ohne Rückfrage an umgeleitete Nebenstelle

3.2 Release 3.0.0.37

IMP	Aastra	Umbenennung Aastra OpenComX in Aastra 800
IMP	Aastra	Umbenennung Aastra 5000/NeXspan in Aastra 5000
IMP	Ericsson / Aastra	Umbenennung Ericsson BusinessPhone in Aastra BusinessPhone und Ericsson MD110 in Aastra MX-ONE
FIX	Hipath 3000	MULAP Gruppen Modus Hipath 3000 hinzugefügt
IMP	All	ECS-116 Aktualisieren der CallFeatures beim Hold / Unhold
IMP	Aastra 800, Aastra MX-ONE	ECS-122 Umbenennung des ECSTA Ericsson - Anfrage von Aastra Markenrecht
IMP	All	ECS-123 Absturz des Treibers in TSPI_lineGetCallStatus
FIX	Hipath 3000, Hipath 4000	ECS-125 Anrufe auf besetzten Nebenstellen werden nicht immer signalisiert
FIX	Hipath 8000	ECS-106 Application Session keepalive for Hipath 8k
FIX	Hipath 8000	ECS-131 Anzeige eines existierendes Gesprächs am PC verschwindet

IMP	Hipath 8000	ECS-129 Performance Verbesserungen CSTA XML Framing
FIX	Nortel CS 1000	ECS-107 CS1000 zweites lineOpen nach erstem erfolglosen lineopen ist erfolgreich aber funktioniert nicht
FIX	Hipath 4000	ECS-112 HiPath 4000 Non-unique Numbering Plan unterstützen
FIX	Hipath 3000	ECS-105 Hipath 3000 UCD Agenten Funktionen in CSTA Phase 3 implementieren
FIX	All	ECS-119 Logfiles löschen funktioniert nicht zuverlässig
FIX	All	ECS-130 Lizenzeinstellungen gehen bei Update verloren
FIX	All	ECS-109 Standort verwenden im Standort Dialog ein und ausschalten
FIX	All	ECS-116 Teilnehmer kann aufgrund der eingeschränkten call features selber nicht mehr halten
FIX	All	ECS-114 Fehlerhafte Lizenzinformationen im ECSTA wenn der Dialog nicht elevated gestartet wird
FIX	All	ECS-126 Neue Extension Version zur Unterstützung von ECSTA Capabilities
FIX	All	ECS-120 Öffnen des teleex.cpl unter Windows 2000 aus der Systemsteuerung nicht möglich (Fehlermeldung)
FIX	Alcatel OXE, OXO	ECS-121 Event CrossrefID bei Alcatel wird falsch im Logfile ausgegeben

3.3 Release 3.0.0.25

FIX	Hipath 3000	ECS-100 Capi32 dll wird nicht gefunden bei ISDN Verbindung
IMP	All	ECS-97 Application Error Reporting nun default über Microsoft
IMP	All	ECS-96 x64 Crash Reports funktionieren nun
IMP	Installer	ECS-94 MSI Windows Logo Konform
FIX	Nortel CS1000	ECS-91 IP Listen failed und danach Absturz
FIX	Nortel CS1000	ECS-92 SwapHold und ReconnectCall geht nicht
FIX	Hipath 4000	ECS-93 Rufnummern Formatierung für CAP SCC Proxy gefixt
FIX	All	ECS-95 Absturz unter Windows 7 mit VPN Einwahl

3.4 Release 3.0.0.16

ADD	Samsung IAP	Neue PBX, noch nicht im Release Candidate
IMP	All	Update to Toolkit 13.2
IMP	Hipath 8000	Leitungsnamen hinzugefügt
IMP	All	ECS-28 Schriftart in der UI korrigiert
IMP	All	Fehlende Übersetzungen verbessert
IMP	All	Neues Verisign CodeSigning Certificate
IMP	All	ECS-19 Wahl aus Outlook oder Wahlhilfe, falls kein Monitoring
IMP	Hipath 3000	MULAP Gruppen hängende Calls gefixt
IMP	All	ECS-26 LogFile Pfad nun einstellbar
FIX	Hipath 8000	ECS-27 LogFiles löschen hat nicht wie erwartet funktioniert

3.5 Release 3.0.0.9

IMP	Aastra 5000	ECS-23 Aastra Installer Namen geändert
FIX	Hipath 8000	ECS-21 Snapshot Device eingebaut, hängende Calls beseitigt
FIX	Hipath 8000	ECS-20 Farbe der Listenheader Amtskennzahlen
IMP	All	Automatischer BuildVersion Zähler
FIX	Ericsson	Dial Digits bei Ericsson Businesslink wenn mehr als 11 Zeichen gewählt werden sollten wurden nur 11 Zeichen gewählt

3.6 Release 3.0.0.6

FIX	Hipath 3000	Hipath 2000/3000/5000 V8 MULAP Kompatibilität. SnapshotDevice fixed, CallTransferred fixed, Conferenced fixed, ConnectionCleared fixed
FIX	All	Memory Leak beseitigt
FIX	All	Deadlock beim beenden beseitigt
IMP	All	Übersetzungen nun vollständig in Deutsch und Englisch
IMP	Hipath 3000	Siemens Zertifizierung erfolgreich
IMP	Hipath 4000	Siemens Zertifizierung erfolgreich
IMP	OpenScape Voice	Siemens Zertifizierung erfolgreich

3.7 Release 3.0.0.4

FIX	All	Windows7 RAS Dienst Kompatibilität
FIX	All	Windows 7 und Vista Aero Konfiguration Fenstergrößen Problem
FIX	OpenScape	OpenScape V4 Kompatibilität
FIX	OmniPCX Office	Alcatel OmniPCX Office V5 Kompatibilität – ReconnectCall, Zurück zum wartenden
FIX	Teleex	Telefon und Modem Optionen Erweitert überarbeitet, Vista und Windows 7 Kompatibilität
FIX	Config UI	Verbindung zur Telefonanlage wird während der Konfiguration nicht mehrmals auf und abgebaut
FIX	Hipath4000	Verbindungsprobleme nach dem Einrichten behoben – Andere Abmeldung

3.8 Neuerungen in ECSTA V3 seit V2

All	Windows 7 Kompatibilität, Server 2008 R2 Kompatibilität
All	Windows 98, Windows NT werden nicht mehr Supportet
All	Hipath 3000 V8, Hipath OpenOffice EE V1 Kompatibilität
All	Hipath 3000 Clip no Screening Implementiert
All	Hipath 3000 Namen auslesen Implementiert
All	OpenComX Parallelschaltung unterstützt
All	OpenComX Geräte IDs unterstützt
All	OpenComX Namen auslesen implementiert
All	Dokumentation nun auch als pdf verfügbar (im zip)

All	Telefonoptionen Erweitert überarbeitet
All	Hilfe und Link zur Konfig nun im Start Menü
All	Hilfe überarbeitet, Alle OEM Anlagen identifiziert
All	Performance Verbesserungen